


## EXPERTIZA TEHNICA :

„ POD ACCES LA INSULA DE AGREMENT, MUN. BACAU”

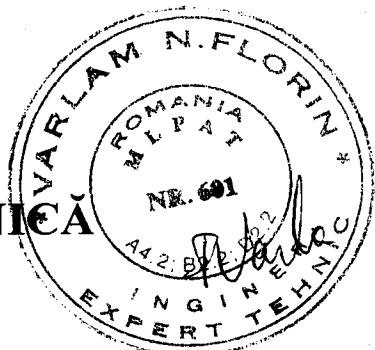

## 2. RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

### 2.1. Necesitatea și oportunitatea expertizării tehnice

Podul construit in anul 1968 se afla in exploatare de circa 40 de ani. In perioada de serviciu podul a suferit o serie de procese de degradare determinate in special de neefectuarea unor lucrari de intretinere la perioadele de interventie prevazute de normativele tehnice. Procesele de degradare ce se dezvolta in timp trebuie stopate prin masuri de reparatii ce pot garanta mentinerea in exploatare pe durata de serviciu , respective pentru 75 de ani (durata stabilita prin normativ).

### 2.2. DEFECTE ȘI DEGRADĂRI ALE STRUCTURII PODULUI

#### 2.2.1. Defecte și degradări constatate la nivelul elementelor principale de rezistență ale suprastructurii

*Din analiza vizuala asupra structurii podului s-au constatat următoarele defecte si degradări (foto 4,5,7,8,10):*

- beton cu aspect friabil si zone de beton exfoliate;
- defecte de suprafata ale fetei vazute;
- cumularea la un element al suprastructurii a mai multor degradari;

*Cauze posibile care au condus la apariția si dezvoltarea degradarilor constatate pot fi:*

- betoane cu compozitie necorespunzatoare sau puse in opera necorespunzator;
- armatură pozitionată incorrect in cofraje;

### **2.2.2. Degradări și defecte constatate la nivelul elementelor care sustin calea (placa dintre grinzi, antretoaze)**

*La nivelul elementelor care sustin calea (placa carosabila, antretoazele) s-au constatat următoarele defecte și degradări:*

- coroziunea betonului si armaturii;
- beton degradat prin carbonatare;
- infiltratii ale apei datorită deteriorării hidroizolatiei;
- cumularea la un element al suprastructurii a mai multor degradari.

*Cauzele posibile care au condus la aparitia si dezvoltarea defectelor și degradărilor pot fi:*

- beton cu compozitie și punere în operă necorespunzătoare
- armature montata sau pozitionata incorrect in cofraj;

### **2.2.3. DEFECTE ȘI DEGRADĂRI CONSTATATE LA NIVELUL**

### **INFRASTRUCTURII, APARATELOR DE REAZEM SI SFERTURI DE CON**

*La nivelul infrastructurii, aparatelor de reazem si sferturilor de con s-au constatat următoarele defecte și degradări:*

- betoane cu aspect friabil si zone de beton exfoliate;
- infiltratii, eflorescente;
- lipsa dispozitivelor de protectie la actiuni seismice;
- infiltratii pe zona rosturilor de pe culeele C1 si C2;

*Producerea acestor defecte si degradari este cauzata de:*

- lipsa sau neexecutia la timp a lucrarilor de supraveghere, intretinere si reparatii curente;
- executia in conditii necorespunzatoare a rampelor de acces;

## **2.2.4. DEFECTE SI DEGRADARI CONSTATATE LA NIVELUL CAII PODULUI, TROTUARELOR, PARAPETELOR, ROSTURI**

*La nivelul caii podului, trotuarelor, parapetelor, rosturi au fost constatate urmatoarele defecte si degradari:*

- acces dificil pe trotuarul podului de pe acostamentele rampelor de acces;
- calea pe pod degradata;
- degradarea bordurilor;
- crapaturi si fisuri in imbracamintea asfaltica, faiantarea si exfolierea acesteia;
- denivelari ale caii pe pod;
- degradarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor datorita infiltratiilor prin aceste zone;
- blocarea deplasarilor rosturilor de dolatatie;
- lipsa lacrimarelor la capetele consolelor trotuarelor .

*Cauzele producerii acestor defecte si degradari:*

- utilizarea unor dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzătoare;
- neasigurarea pantelor transversale si longitudinale la nivelul caii pe partea carosabila care sa asigure colectarea si dirijarea apelor de suprafata.

## **2.3. STABILIREA STĂRII TEHNICE A PODULUI**

Pe baza defectelor si degradarilor constatate la podul expertizat s-a intocmit fisa stării tehnice a acestui pod, în conformitate cu normativul "INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU STABILIREA STĂRII TEHNICE A UNUI POD " indicativ AND 522-2002. Conform acestei fise a rezultat un indice total de calitate a stării tehnice  $I_{ST}=37$  puncte, podul încadrându-se în clasa tehnică III, adică se află într-o stare tehnică satisfăcătoare (vezi anexa 3.1). Pentru aducerea podului la un nivel tehnic corespunzător se recomandă efectuarea de lucrări de reparații ce se vor executa in regim de urgență.

## **2.4. MĂSURI ȘI SOLUȚII DE REPARAȚII ȘI CONSOLIDĂRI**

Pentru aducerea podului la o stare tehnică corespunzătoare desfășurării circulației în depline condiții de siguranță în exploatare sunt necesare lucrări de reparații.

### **2.4.1. LUCRĂRI DE REPARAȚII LA NIVELUL CAII PE POD**

*Lucrările la nivelul caii pe pod se vor realiza în urmatoarea ordine tehnologică:*

- Desfacerea caii dintre rosturile de dilatație a tablierului și pe zona rampelor de acces;
- Refacerea dispozitivelor de acoperire a rosturilor prin adoptarea unor soluții moderne și eficiente;
- Înlocuirea bordurilor degradate, refacerea umpluturii de beton din dreptul golurilor trotuarelor;
- Repararea lisei și a parapetului metalic pe toată lungimea podului;
- Asigurarea pantelor transversale și longitudinale a îmbracamintii pentru scurgerea apelor de suprafață;
- Realizarea semnalizării definitive pe pod și pe rampele de acces;

### **2.4.2. REPARAȚII LA NIVELUL SFERTURILOR DE CON ȘI A RAMPELOR DE ACCES**

*Lucrările de reparații din spatele culeelor vor cuprinde:*

- Îndepărtarea terasamentelor din rampele de acces pe o lungime de 10,00m;
- Refacerea căii pe rampele de acces;
- Refacerea acostamentelor pe rampelor de acces.
- Montarea parapetului de protecție pe rampele de acces;
- Refacerea pereului sferturilor de con.

### **2.4.3. LUCRĂRI DE REPARAȚII LA NIVELUL STRUCTURII DE REZISTENȚĂ**

*Lucrările de reparații de la nivelul suprafețelor inferioare ale grinzilor (intradosul tablierului) și ale antretoazelor vor fi executate în următoarea ordine:*

- Curățirea zonelor de beton prin procedee mecanice (sau prin hidrosablat) pentru îndepărtarea granulelor incomplete înglobate, a laptelui de ciment, a prafului și a depunerilor;
- Curațarea până la luciu metallic a barelor de metal dezvelite și corodate și dacă este cazul înlocuirea barelor de armătură cu un grad avansat de coroziune;
- Pasivarea armăturii dezvelite și execuția amorsei;
- Refacerea secțiunii de beton prin completare cu mortar sau beton special de reparatii;
- Curățirea și tencuirea zonelor de beton degradate de la nivelul grinzilor principale și ale consolelor trotuarului;
- Execuția unui strat de impermeabilizare a întregii suprafețe de la intradosul suprastructurii și ale elevațiilor culeelor.

### **2.4.4. LUCRĂRI DE LA NIVELUL ALBIEI**

- Îndepărtarea materialului aluvionar;
- Executarea lucrărilor de protecție a albiei pe ambele maluri.

## **2.5. CONCLUZII**

În urma stabilirii stării tehnice a podului în baza normativului AND 522-2002, podul a rezultat că se află într-o stare tehnică satisfăcătoare, având un indice total de stare tehnică  $I_{ST}=37$  puncte (clasa tehnică III).

Încadrarea în clasa tehnică III impune efectuarea unor lucrări de reparații care să opreasă și să diminueze dezvoltarea degradărilor constatate cu ocazia efectuării expertizei tehnice și care să permită asigurarea circulației pietonale și ale vehiculelor în condiții de siguranță și confort.

Principalele defecte și degradări sunt localizate la nivelul părții carosabile și a trotuarelor, la structura de rezistență a suprastructurii și infrastructurii podului.

*Principalele lucrări de reparații la pod constau în:*

### **1. LUCRĂRI DE REPARAȚII LA NIVELUL CĂII PE POD**

- Înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație prin rosturi realizate cu bitum elastomeric.
- Refacerea hidroizolatiei cu solutii tip membrană.
- Repararea sistemului rutier pe partea carosabilă și realizarea pantelor longitudinale și transversale pentru colectarea și evacuarea apelor.
- Completarea parapetului, curățirea de rugină, revopsirea pe zona podului și a zonelor de racordare.
- Realizarea semnalizării pe pod și pe rampele de acces.

**VALOARE REPARATII: 87.800 LEI (fara TVA).**

### **2. LUCRARI DE REPARATII LA NIVELUL RAMPELOR DE ACCES**

- Refacerea căii pe rampele de acces.
- Montarea parapetului pe rampe.
- Refacerea zonelor de racordare ale podului cu malurile.

**VALOARE REPARATII: 18.600 LEI (fara TVA).**

### **3. LUCRARI DE REPARATII LA NIVELUL STRUCTURII DE REZISTENȚĂ A PODULUI**

#### **3.1. Lucrari de reparatii la nivelul aparatelor de reazem**

- Ridicarea tablierelor cu prese hidraulice.
- Curățirea și repararea aparatelor de reazem metalice (rulouri) și a pendulilor din beton armat.
- Montarea aparatelor de reazem.

**VALOARE REPARATII: 8pct.x6500=52.000 LEI (fara TVA).**

### **3.2. Lucrari de reparatii la nivelul suprafetelor inferioare ale grinzelor (intradosul tablierului) si ale ancretozelor:**

- Curățirea zonelor de beton prin procedee mecanice sau prin sablare;
- Curățirea până la luciu metallic a barelor de metal sau înlocuirea barelor corodate.
- Pasivarea armăturii.
- Execuția amorsării suprafetei.
- Refacerea secțiunii de beton cu mortar (sau beton) după caz.
- Curățirea și tencuirea zonelor grinzelor și ale consolelor trotuarului.
- Execuția unui strat de impermeabilizare a întregii suprafete (intrados suprastructuri) și elevații culei și pile.

**VALOARE REPARATII: 62.000 LEI (fara TVA).**

### **4. LUCRARI DE REPARATII LA NIVELUL ALBIEI**

- Îndepărțarea materialului aluvionar și refacerea cursului albiei.

**VALOARE REPARATII: 19.000 LEI (fara TVA).**

In condițiile constatare la data intocmirii (octombrie 2008) nu se consideră necesară introducerea restricțiilor de tonaj și de viteză.

**VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR DE REPARATII SE APRECIAZĂ LA: 239.400 LEI (fara TVA).**

ÎNTOCMIT,

Dr. ing. Constantin JАНЕА

